




# STÉRILISATEUR à ULTRA-VIOLETS 20 Watts (6 GPM) avec Compteur d'Heures déporté

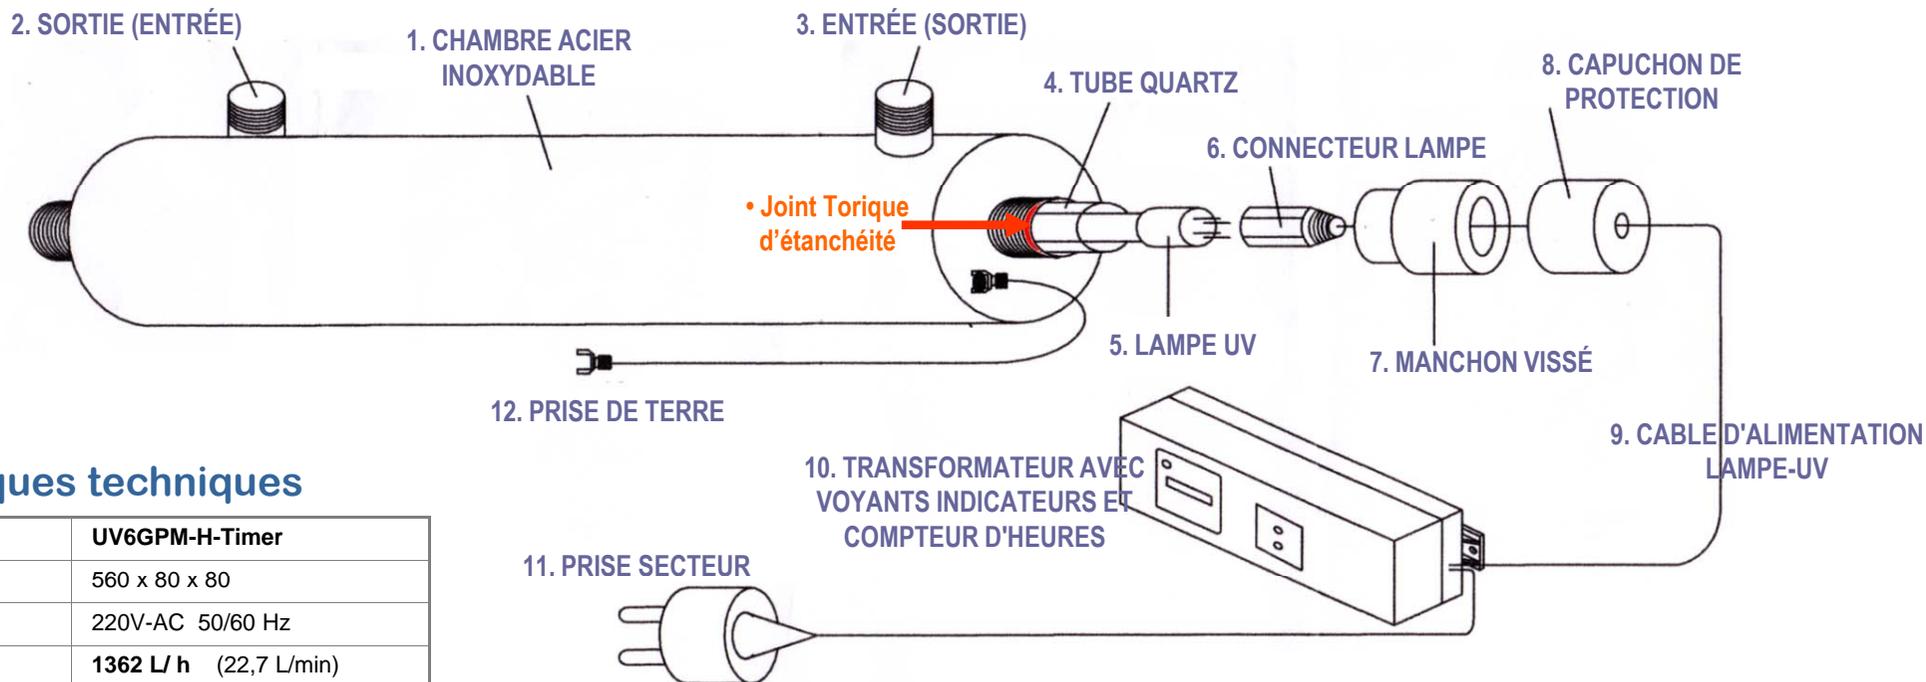

## Caractéristiques techniques

Type	<b>UV6GPM-H-Timer</b>
Dimension L/ H/ D (mm)	560 x 80 x 80
Tension	220V-AC 50/60 Hz
Débit maxi	<b>1362 L/ h</b> (22,7 L/min)
Diamètre entrée / sortie	<b>1/2 " BSP</b> (raccords 15/21mm)
Tube quartz	Oui (x1)
Compteur d'heures	<b>Oui</b> – intégré au transfo.
Moniteur d'intensité UV	Non
Nombre de lampe UV	1 (20 Watts)
Indicateur dysfonctionnement	Oui (Buzzer & Voyants Leds)
Température fonctionnement	2 – 40 °C
Consommation / intensité	<b>20 W</b> / 425 mA

### Remarques :

- 1. Quand la LED est verte :** Fonctionnement normal.
- 2. Quand la LED est rouge avec le buzzer :** Dysfonctionnement !
- Les entrée/sortie peuvent être inversées à convenance.
- 3. Ne jamais regarder directement la lampe UV allumée**  
(>Très dangereux pour les yeux !)



## Procédure d'installation

1. Mettre très délicatement la lampe UV [5] dans son orifice à travers le manchon vissé [7]. Attention : Le tube Quartz interne [4] est très fragile !
2. Connecter la lampe UV à son branchement électrique (>prise 4 broches [6]) et pousser la lampe dans la chambre [1]
3. Mettre en place le capuchon de protection [8] en plastique noir autour du manchon vissé [7].
4. Connecter les entrées/sortie d'eau [2] - [3] sur la canalisation. Ces entrée/sortie peuvent être inversées à convenance car il n'y a pas de sens de circulation d'eau privilégié dans le stérilisateur.
5. Brancher le transformateur [10-11] au secteur et contrôler l'allumage de la lampe UV avant la mise en eau de l'appareil.

6. Le stérilisateur peut être installé **HORIZONTALEMENT** ou **VERTICALEMENT**.

### ► EN CAS D'INSTALLATION VERTICALE :

- Lors de la mise en place de la lampe-UV, veiller particulièrement à ne pas la laisser chuter au fond de la chambre de traitement ! (>risque de casse !)
- Brancher bien à fond la lampe à son connecteur [6] et bien mettre en place le capuchon [8] autour du manchon vissé [7]. Ce capuchon bloque le câble d'alimentation [9] de la lampe, qui se retrouve ainsi "suspendue" à son câble dans la chambre de traitement,



## Dysfonctionnements

1. Si la lampe est installée et ne s'allume pas, vérifier que la prise secteur [11] est bien alimentée en courant.

2. Si le voyant LED est rouge avec le buzzer audible :

- débrancher la prise secteur [11].
- enlever le capuchon de protection en plastique noir [8].
- vérifier que la lampe est bien connectée (>prise 4 broches [6]).
- rebrancher la prise secteur et contrôler l'allumage de la lampe.

3. Après une certaine durée d'usage (~8500 à 9000 heures), si le voyant reste rouge malgré un bon branchement, contacter votre revendeur pour changer la lampe.

Tableau des micro-organismes stérilisés par les ultra-violets – Doses d'exposition nécessaires -

Organismes	Dose UV pour réduction de 90% (mJoule/cm <sup>2</sup> )	Dose UV pour réduction de 99,9% (mJoule/cm <sup>2</sup> )	Organismes	Dose UV pour réduction de 90% (mJoule/cm <sup>2</sup> )	Dose UV pour réduction de 99,9% (mJoule/cm <sup>2</sup> )
Aeromonas	4,5	13,5	Staphylococcus aureus	4,9	14,8
Bacteria coli (air)	0,7	2,1	Streptococcus hemolyticus	2,2	6,6
Bacteria coli (eau)	5,4	16,2	Streptococcus lactis	6,1	18,0
Bachillus anthracis	4,5	16,2	Streptococcus viridans	2,0	6,0
S. enteritidis	4,0	12,0	Clostridium tetani	13,0	39,0
B. megatherium sp (veg.)	1,3	3,9	Leptospira Spp.	3,2	9,6
B. megatherium sp (spores)	2,8	8,0	Influenza	3,4	10,2
B. Parathyphosus	3,2	9,6	Poliovirus / poliomyelitis	6,5	19,5
B. Subtilis	7,1	21,3	Tobacco mosaic	240,0	720,0
b. Subtilis (spores)	12,0	36,0	Virus hepatitis	8,0	24,0
B. prodigiosus	0,7	2,1	Saccharomyces ellipsoideus	6,0	18,0
B. pyocyaneus	4,4	13,2	Saccharomyces sp.	8,0	24,0
Corynebacterium diptheriae	3,4	10,0	Saccharomyces cerevisiae	6,0	18,0
Eberthella typhosa	2,1	6,3	Saccharomyces turpidans	9,0	27,0
Escherichia coli	3,0	9,0	Brewer's yeast	3,3	9,9
Micrococcus candidus	6,3	19,0	Baker's yeast	3,9	11,7
Micrococcus sphaeroides	10,0	30,0	Torula sphaerica	2,3	
Micrococcus piltonensis	8,1	24,0	Penicillium roqueforti	13,0	39,0
Mycobacterium tuberculi	10,0	30,0	Penicillium expansum	13,0	39,0
Vibrio comma	6,5	19,5	Penicillium digitatum	44,0	132,0
Legionellosis pneumophila	12,0	36,0	Penicillium chrysogenum	50,0	150,0
Neisseria catarrhalis	4,4	13,0	Aspergillus glaucus	44,0	132,0
Phytomonas tumefaciens	4,4	13,0	Aspergillus flavus	60,0	180,0
Proteus vulgaris	2,7	7,8	Aspergillus niger	132,0	396,0
Pseudomonas aeruginosa	5,5	16,5	Aspergillus amstelodami	66,7	200,1
Pseudomonas fluorescens	3,5	10,5	Rhizopus migricans	111,0	333,0
S. thyphimurium	8,0	24,0	Mucor racemosus A	17,0	51,0
S. paratyphi	6,2	18,6	Mucor racemosus B	17,0	51,0
S. typhosa	2,2	6,6	Oospora lactis	5,0	15,0
S. typhi	4,1	12,3	Cladosporium herbarum	60,0	180,0
Sarcina lutea	19,8	59,0	Mucor mucedo	65,0	195,0
Serratia marcescens	2,5	7,2	Scopulariopsis brevicaulis	80,0	240,0
Shigella pradyserteriae	1,7	5,2	Groene algae	360-600	
Shigella flexneri	1,7	5,2	Blauwe algae	360-600	
Shigella dysenteriae	2,2	6,6	Diatomeen	360-600	
Spirillum rubrum	4,4	13,0	Paramecium	65-100	
Staphylococcus albus	3,3	10,0	Nematode eieren	40,0	

### Les facteurs suivants influencent la bonne efficacité de la stérilisation par baisse d'intensité du rayonnement UV :

- La turbidité et la couleur des eaux : En cas d'eaux colorées ou troubles, un prétraitement via un filtre à sédiments est nécessaire.
- Le Fer et le Manganèse contenus dans l'eau : Ils absorbent le rayonnement UV et diminuent l'efficacité. Les eaux trop chargées en Fe et Mn doivent être traitées au préalable.
- Le vieillissement des lampes : Le rendement maximal des lampes est donné pour environ 8500 à 9000 heures de fonctionnement 24h/24, soit environ un an. **Même si la lampe continue à fonctionner au-delà de ce délai, le changement est impératif car son rendement et son efficacité ne sont plus garantis !**